

הוראות הפעלה

מאזניים מסדרת

"שקל לייך"

דגם: SH800/801

1. לוח מקשים

מאפס ומדליק את המאזניים	ON/ ZERO
מקש טרה	TARE
כיבוי	OFF
מקש בחירת ספרה, לבחירת ספרות של נתונים מוזנים ופרמטרים	SET 0-9

2. חיווי באותיות

פירושו שמתח הסוללה הוא x.xx וולט.	:dc x.xx
כך מוצג משקל החורג מ-9e + 100%FS יחד עם צלצול שנשמע. פירוש הדבר הוא עומס יתר על המאזניים.	: -----
שינוי ה-A/D חריג. החיווי מלווה בצלצול.	:AdC
המתח נמוך. אפשר להוסיף להשתמש לזמן קצר, ויש לטעון מוקדם ככל האפשר.	:BATlo
סוף טעינה	:C_End
עומס יתר על מתמר המאזניים. יש לכוון מחדש או להחליף את המתמר.	:Err-0

3. הוראות שימוש

3.1 הכנה
יש לכוון את רגלי הבסיס, שימו לב לפלס, יש לוודא שהמגש אופקי.

3.2 הדלקה וכיבוי

3.2.1 הדלקה
יש ללחוץ על המקש [ON/ZERO] עד הישמע הצלצול. יוצג מספר הדגם והמתח בסוללה ו-9, 8, 7, 1, 0 – נדלק החיווי "ZERO". כעת המאזניים מוכנים לעבודה.

3.2.2 כיבוי
יש ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש [OFF].

3.2.3 כיבוי אוטומטי
לאחר 10 דקות ללא שקילה, המאזניים נכבים אוטומטית.

3.2.4 כיבוי אוטומטי בשל מתח נמוך
אם המתח נופל מ-5.6 וולט, המאזניים נכבים אוטומטית.

3.3 איפוס
אם ללא הפחתת משקל אריזה (טרה), תצוגת המאזניים מראה גודל עד 4% מהקיבולת המרבית, יש ללחוץ על [ON/ZERO] לאיפוס. התצוגה תראה "0" וחיווי ה-0 ידלוק.

3.4 שקילה
יש להניח את המטען הנשקל על מגש השקילה.

3.5 הפעלת פונקציות טרה וביטולה
יש ללחוץ על [TARE]. התצוגה תראה "0". החיווי "ZERO" יהיה כבוי וחיווי "TARE" דולק. יש להרים את המטען הנשקל, התצוגה היא שלילית, חיווי ה-"ZERO" דולק, יש ללחוץ על [TARE], נורית ה-"TARE" נכבית.

3.6 פונקצית חיסכון באנרגיה
חיווי ZERO נדלק לאחר 40 שניות – חיסכון אנרגיה אוטומטי, התצוגה תראה "0" (קטן). יש להניח מטען נשקל ולהתחיל בשקילה.

3.7 מצב סוללה

נורית הסוללה מורה על "High" – פירושו כי המתח גבוה מ-6.3V; "Mid" – מורה על מתח אשר הינו בין 6V ל-6.3V; "Low" מורה על מתח נמוך מ-6.3V.

3.8 טעינה

האנרגיה מסופקת על ידי סוללת חומצה פנימית (6V/4Ah), הניתנת לטעינה חוזרת. כאשר התצוגה מורה על "bAtLo", יש לכבות את המכשיר ולהטעין את הסוללה, מיידית. טעינה מלאה אורכת עד 12 שעות.

3.9 קביעת ערכים ופרמטרים

בסעיפים 9.1 עד 9.9 מפורטות פונקציות שנתמכות על ידי המאזניים. ✓ כניסה לפונקציות אלו מתאפשרת לאחר לחיצה ממושכת של 3 שניות

על [SET0~9]

✓ דילוג מפונקציה לשנייה מתאפשר על ידי לחיצה בודדת על

[SET0~9].

✓ לכניסה לפונקציה על מנת לשנות את ערכיה יש ללחוץ [TARE].

✓ דילוג בין ערכי הפונקציה מתאפשר על ידי לחיצה בודדת על

[SET0~9].

✓ אישור השינוי וקבלת הערך החדש מתאפשר לאחר לחיצה על

[TARE].

3.9.1 קביעת טווח איפוס אוטומטי:

3.9.1.1 לחץ ממושך ל 3 שניות על [SET/0~9]. בתצוגה יופיע

rAngE

3.9.1.2 לחץ על [TARE] יופיע בתצוגה on או off .

3.9.1.3 לחץ על [SET/0~9] לדילוג ובחירה בין on להפעלת

הפונקציה ובין off לנטרולה.

3.9.1.4 לחץ על [TARE] לאישור הבחירה ושמירתה. אם בחרת off

התצוגה תעבור לשקילה רגילה, ואם בחרת on עבור לסעיף

הבא.

3.9.1.5 נורית under והספרה המרבית יהבהבו בתצוגה.

3.9.1.6 בשלב זה יש לקבוע את ערך המשקל התחתון:

א. עבור לספרה שברצונך לשנות את ערכה על ידי לחיצה

בודדת על [TARE]

ב. קבע את ערך הספרה על ידי לחיצות בודדות על

[SET/0~9].

ג. לאחר קביעת הערך הרצוי בכל הספרות לחץ [TARE]

לשמירתו.

ד. נורית over והספרה המרבית יהבהבו.

ה. חזור על סעיפים א' עד ג' לקביעת ערך המשקל העליון.

ו. המאזניים יעברו למצב שקילה / ספירה.

3.9.1.7 הוראת אזעקה:

"m" פירושו משקל

כאשר $m \leq$ מהגבול העליון, נורית "over" דולקת.

כאשר גבול עליון $m \leq$ גבול תחתון, נורית "accept" דולקת.

כאשר $m \geq$ מהגבול התחתון, נורית "low" דולקת.

זהירות: כאשר התצוגה איננה מאוזנת, אף נורית לא תדלק.

3.9.2 שינוי יחידות

3.9.2.1 כאשר התצוגה מראה "units", יש ללחוץ על [TARE] ולאחר

מכן על [SET/0~9], לביצוע הבחירה; יש ללחוץ על

[TARE] שנית, על מנת לאשר את הבחירה ולצאת ממצב שינוי היחידות.

יחידות: H9 (ק"ג), 9 (גרם), Lb,oz,pcs (ספירה)

3.9.2.2 ספירה: כאשר התצוגה מראה "pcs", יש ללחוץ על

[TARE]. כעת, נורית ה-"pcs", דולקת. לחיצה ארוכה על

[ON/ZERO] מציגה את הספירה וחוזרת ל-0. או אז יש

להניח את הדגימה וללחוץ על [TARE]. יש ללחוץ על

[SET/0~9] להוספת 1, וללחוץ על [TARE] לביצוע

הבחירה. לאחר הסיום, התצוגה מראה pcs ונורית ה-pcs דולקת.

יציאה ממצב ספירה: בחירת יחידה.

זהירות: יש לבחור כמויות מקסימום קטנות מ-30,000.

3.9.3 A-off (בחירת כיבוי מצב חיסכון אנרגיה אוטומאטי)

כאשר התפריט מורה על A-off, יש ללחוץ על [TARE] על מנת

להיכנס לפונקציה; אז, יש ללחוץ על [SET/0~9] על מנת לבחור n

או y; n אינו בוחר בביטול מצב חיסכון אוטומאטי; y מפעיל את

החיסכון האוטומאטי לאחר 10 דקות בהן המשקל נמצא באיפוס.

3.9.4 שינוי מצב תצוגה

כאשר התצוגה מראה "FILT_x" (FILT₁ משמעו הצגת שלב אחד; FILT₂ משמעו הצגת 3-4 שלבים; FILT₃ משמעו הצגת 6-8 שלבים). יש ללחוץ על [SET/0~9] על מנת לשנות את המצב ואז ללחוץ [TARE] שנית, על מנת לאשר את הבחירה ולצאת מהפונקציה.

3.9.5 הגדרת טווח איפוס אוטומאטי:

כאשר התצוגה מראה 0, יש ללחוץ על [TARE], כעת התצוגה מראה "0 x.x" (x.x משמעו טווח: 0.5d, 1d, 1.5d, 2d, 2.5d, 3d, 3.5d, 4d, 4.5d, 5d הינו ערך החלוקה כאשר n=3000). יש ללחוץ על [SET/0~9] על מנת לבצע בחירה, ולאחר מכן ללחוץ על [TARE] לאישור הבחירה.

3.9.6 buzzer (להגדיר את צליל הזמזום במצב On או off):

כאשר התצוגה מראה buzzer, יש ללחוץ על [TARE] על מנת להיכנס לפונקציה. יש ללחוץ על [SET/0~9] לבחירת on (הפעלה) או off (כיבוי), יש ללחוץ על [TARE] שנית, לאישור הבחירה.

3.9.7 שינוי הגדרת החלוקה

כאשר התצוגה מראה "d", יש ללחוץ על [TARE] על מנת להיכנס לפונקציה. יש ללחוץ על [SET/0~9] לבחירת החלוקה.

3.9.8 On-rA (בחירת טווח מצב "power on")

כאשר התצוגה מראה On-rA, יש ללחוץ על [TARE] על מנת להיכנס לפונקציה. יש ללחוץ על [SET/0~9] לבחירת 20 או 100; 20 פירושו מקסימום 20% קיבולת, 100 פירושו 100% קיבולת. יש ללחוץ על [TARE] שנית, לאישור הבחירה.

3.9.9 d-dP (בחירת תצוגה יחידה או כפולה)

כאשר התצוגה מראה d-dP, יש ללחוץ על [TARE] על מנת להיכנס לפונקציה. יש ללחוץ על [SET/0~9] לבחירת y או n; n מורה על תצוגה יחידה, בעוד y מורה על תצוגה כפולה. יש ללחוץ על [TARE] שנית, לאישור הבחירה.

3.10 כוונון תאורת נורית המחווון

בעת הדלקת המכשיר, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על [ZERO/ON], התצוגה תראה LC-. אז, יש ללחוץ על [SET/0~9] לבחירת LU-1 או LU-2; LU-1 משמעו מצב שמירה (מומלץ). יש ללחוץ על [TARE] שנית, לאישור הבחירה.

4. הערות:

- 4.1 אין להעמיס יתר על המידה. יש להניח מטענים כבדים על גבי המאזניים בזהירות מרובה. נזק הנגרם כתוצאה מעומס יתר אינו נכלל באחריות.
- 4.2 אין להשתמש במכשיר חד להפעלת המקלדת. במידה ומעטה הגומי ניזוק, הדבר עשוי להשפיע על עמידות המכשיר במים.
- 4.3 יש לשמור על המאזניים נקיים, על מנת לאפשר שקילה נכונה.
- 4.4 בתחתית המאזניים, ישנו אטם עופרת. המשתמשים אינם מורשים להסיר את האטם. במידה והאטם ניזוק, יפוג תוקף האחריות.
- 4.5 א. יש להטעין את הסוללה אחת לשלושה חודשים, לפחות, כאשר אין משתמשים במאזניים למשך תקופת זמן ארוכה.
ב. יש לחבר את הכבל בין המתאם והסוללה כיאות, שחור לשחור, ואדום לאדום.
ג. במידה ולאחר הטענה זמן השימוש הולך ומתקצר, יש להחליף את הסוללה, לסוללה חדשה.

המוצר שסופק לך יצא ממפעלנו לאחר שעבר סדרת בדיקות מעמיקה ומקיפה ונמצא תקין ומכויל כראוי.

אם בכל זאת נתקלת בתקלה כלשהי, נודה לך אם תפנה / י את תשומת לבנו לכך ונשמח לטפל בה.

במקרה של תקלה, אין לפתוח את המכשיר, יש להודיע למרכז שירות הלקוחות שלנו.

מוקד שירות לקוחות ארצי

מאזני שקל 2008 בע"מ

המרכבה 7, א.ת. ציפורית (מתחם פניציה),

ת.ד. 880 נוף הגלילטל: 04-6629100

פקס: 04-6629146